



6 - MISE EN PLACE DES BARRETTES OU FUSIBLES T2

Installer la barrette sur le neutre et les fusibles (ou barrettes) sur les autres pôles à l'aide d'une poignée de manoeuvre isolée.



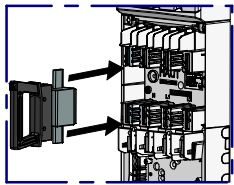


7 - REALIMENTATION ET MISE EN COURT-CIRCUIT

- Ouvrir les capots correspondants pour une mise en court-circuit ou pour une réalimentation provisoire. (chaque borne arrivée est équipée d'une tige M8)
- Mettre en oeuvre la prise de réalimentation selon les exigences du constructeur et du GRD.

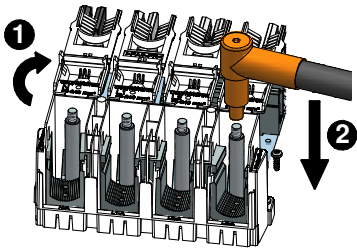

8 - FERMETURE DU SPCM

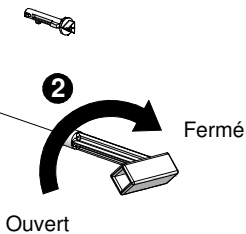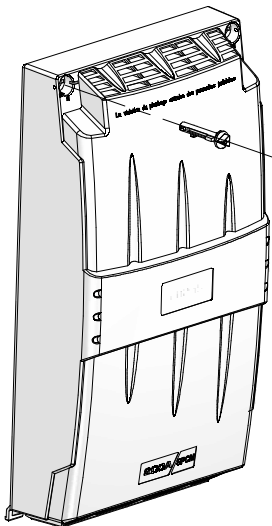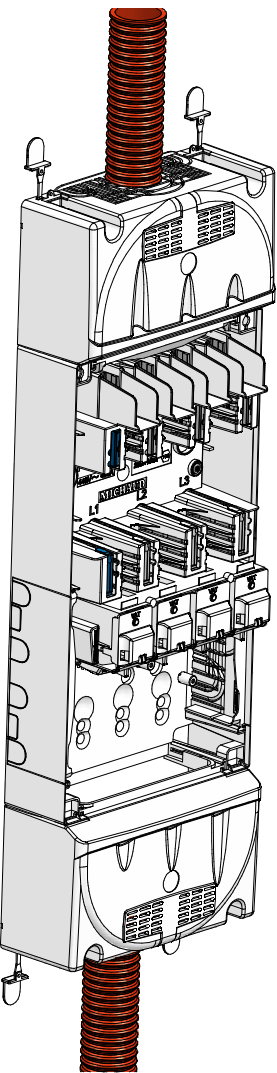

- Replacer le capot.
- Fermer le capot en tournant la vis quart de tour.
- Mettre un scellé sur chaque vis.

ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE

Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

 
Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel.

UTILISATION

- Ce produit est utilisé pour :
 - assurer la protection d'un branchement à puissance surveillée raccordé sur une colonne.
 - permettre l'alimentation des services généraux en amont du sectionnement d'une colonne.
- Lors d'un raccordement sur un autre SPCM, voir également la notice correspondante.
- Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Les températures de mise en oeuvre maxi sont : -10°C à +40°C.
- Ce matériel doit être mis en oeuvre hors tension. Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET/BT et des instructions NFC et UTE 18-510.
- Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires.
- Ce produit est destiné au réseau public de distribution d'électricité basse tension et doit être utilisé dans les limites d'usage définies par son gestionnaire (GRD).

DESCRIPTION

Constitution du SPCM :



Capacités :	Ces bornes acceptent des conducteurs aluminium et cuivre :
Arrivée basse 200A :	- Alu/Cu 50² à 240² XP C 32-321, FR-N1 X1G1 selon NF C 32-323 ou équivalent - Alu 50² à 95² NF C 33-210 (neutre uniquement) - Alu 70²M à 120²M Enedis-Spec-33-S-210 ou équivalent (neutre uniquement) - Alu 95² à 240² NF C 33-210 et Enedis-Spec-33-S-210 ou équivalent (phases uniquement)
Départ haut 200A :	- Alu 16² à 150² XP C 32-321, FR-N1 X1G1 selon NF C 32-323 ou équivalent - Cu 6² à 150² XP C 32-321, FR-N1 X1G1 selon NF C 32-323 ou équivalent

Composition	
	1 socle équipé
	1 capot équipé de 2 vis quart de tour
	3 tiroirs
	1 boîtier de protection et d'épanouissement de câbles
	1 sachet 4 coulisses pour les bornes de départ haut
	1 sachet avec 4 coulisses pour les bornes d'arrivée 240

Accessoire :

Q908 ou EE013		(quantité en fonction de la configuration choisie) -Référence : Q908 L'utilisation de ce boîtier de protection et d'épanouissement de câbles est obligatoire à chaque entrée et sortie utilisée, s'il n'y a pas d'autre SPCM ou distributeur contigu ou coffret interrupteur sectionneur.
Q907		(quantité en fonction de la configuration choisie) -Référence : Q907 L'utilisation de ce cornet de protection et d'épanouissement de câbles est obligatoire à chaque entrée et sortie utilisée, s'il n'y a pas d'autre SPCM ou distributeur contigu ou coffret interrupteur sectionneur. Il s'utilise lorsque l'épanouissement des conducteurs nécessite un plus grand volume.

Configurations d'utilisation :

- Sectionnement ou protection par barrettes ou fusibles 200A et 100A avec adaptateur T2/T00.
- Utilisation intérieure : Pour les IRVE, ce matériel doit être installé dans un local technique adapté en accord avec le GRD.
- Imaxi = 200A (sections minimales des câbles en fonction de l'intensité de transit selon résultats des calculs).
- U = 400V.

Code MICHAUD Codet Enedis	Protection BPS : Q950 - Q953 69 02 650	Colonnes multiples : Q950 - Q951 - Q952 69 02 650 - 69 02 651 - 69 02 652	IRVE : Q950 - Q951 - Q952 69 02 650 - 69 02 651 - 69 02 652
Configurations			
Utilisation	Sectionnement et protection 200A d'un départ BPS (branchement à puissance surveillée)	Alimentation des services généraux en amont du coupe-circuit intérieur et sectionnement de chaque départ d'une colonne multiple (à partir de 3 colonnes)	Alimentation de plusieurs travées dans un parking. (Exemple : 4 départs), 200A maxi par départ : Pour chaque travée supplémentaire ajouter entre le Q951 et le Q950 un SPCM Q952.


Outils nécessaires :

 Clé triangle	11 mm	 Pince coupe câble	 Tournevis cruciforme isolé N°2
		 Outil à dénuder	 Clé à douille isolée avec rallonge 10 mm et 14 mm

1 - POSE DU SPCM

Conseil Pour une colonne classique avec distributeur afin de faciliter la mise en œuvre, il est conseillé de câbler ce produit après les distributeurs de colonne. Les appareils doivent être fixés sur une surface plane.

POSITIONNEMENT DANS LA GAINÉ D'IMMEUBLE

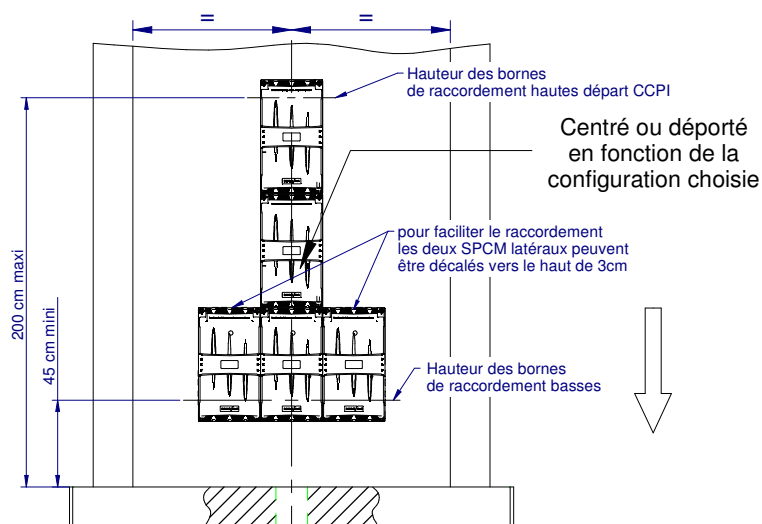

Pour les immeubles de grande hauteur (IGH) et pour les établissements recevant du public (ERP), respecter les exigences légales et réglementaires.

Conseil Monter la colonne de haut en bas


POSITIONNEMENT EN IRVE

Les SPCM doivent être placés dans un local fermé accessible uniquement par le gestionnaire du réseau.

2 - FIXATION

Conseil Avant la fixation, repérer le haut et le bas du SPCM à l'aide des marquages en fond de socle, en position horizontale le bas correspond à l'arrivée.

- 1 Tourner les vis quart de tour.
- 2 Retirer le capot.
- 3 Fixer le socle sur le support à l'aide de 4 vis ø6 (non fournies). Les 2 vis du bas doivent être placées dans les cache-vis scellable fournis.
- 4 Mettre en place les capuchons sur les 2 vis du haut.

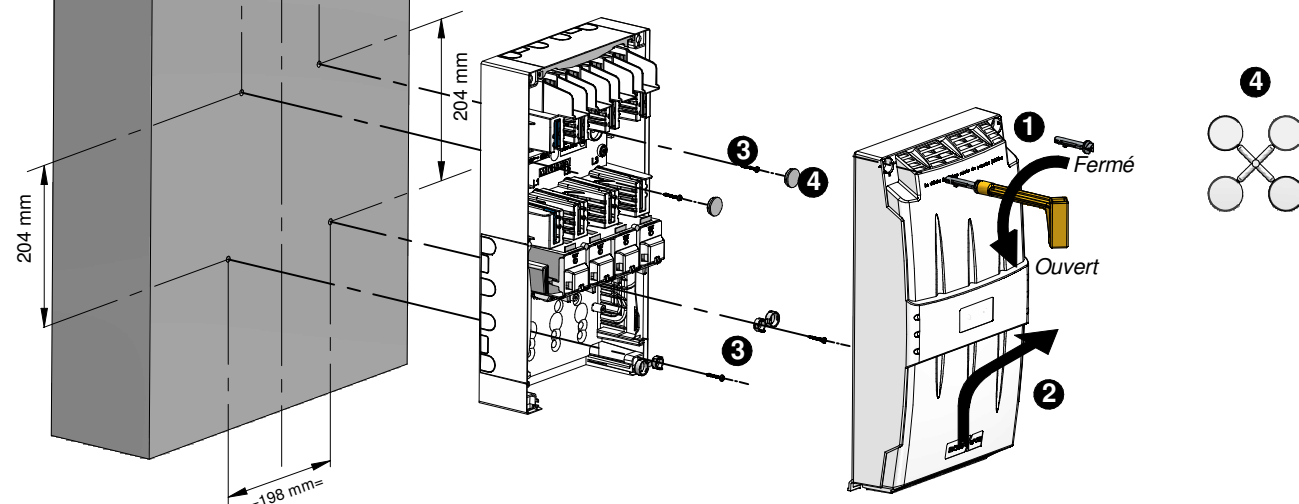


3 - PREPARATION DES CABLES

- 1 Retirer les tiroirs selon l'utilisation prévue et ouvrir les capots des bornes arrivées.
- 2 Protéger le câble par un conduit adapté au niveau du boîtier.
- 3 Repérer l'emplacement du boîtier de protection et d'épanouissement.
- 4 Couper et dénuder le câble en laissant au moins 20 mm de gaine à l'intérieur du boîtier de protection.
- 5 Isoler le conducteur de neutre d'arrivée et la tête de câble comme à l'usage si nécessaire.
- 6 Conformer les conducteurs dans l'alignement des bornes en respectant la polarité N-L1-L2-L3 et les couper à longueur pour qu'ils dépassent des éléments de la borne.
- 7 Dénuder le conducteur sur 35 mm.
"Si l'âme du conducteur présente des traces d'oxyde, la brosser sous graisse neutre"

4 - RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS


A - RACCORDEMENT DES BORNES ARRIVEE 240 :

- 1 Introduire le conducteur dans la borne en vérifiant son bon positionnement. (Attention : neutre en premier)
- 2 Pousser la languette d'imperdabilité de la coulisse.
- 3 Glisser la coulisse dans la borne en vérifiant son bon positionnement.
- 4 Serrer la vis HM14 jusqu'à rupture de la tête fusible.
En cas de réutilisation, serrer la seconde tête de vis à l'aide d'une clé dynamométrique au couple de 40Nm.
- 5 Remettre le capot IP en place.

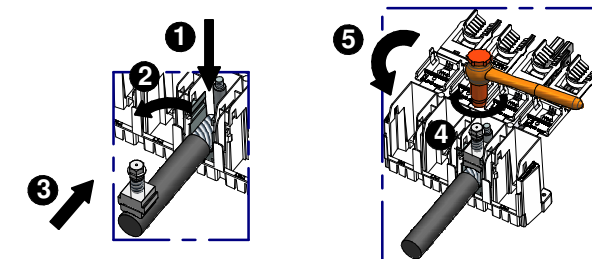

B - RACCORDEMENT DES BORNES DEPART :

- 6 Introduire le conducteur dénudé dans la borne en vérifiant son bon positionnement.
- 7 Prendre une coulisse départ sans tige M8 et la glisser dans la borne en vérifiant son bon positionnement.
- 8 Ouvrir le capot.
- 9 Serrer la vis HM10 jusqu'à rupture de la tête fusible.
En cas de réutilisation, serrer la seconde tête de vis à l'aide d'une clé dynamométrique au couple de 18Nm.
- 10 Répéter éventuellement ces 4 opérations pour le câblage des autres départs.

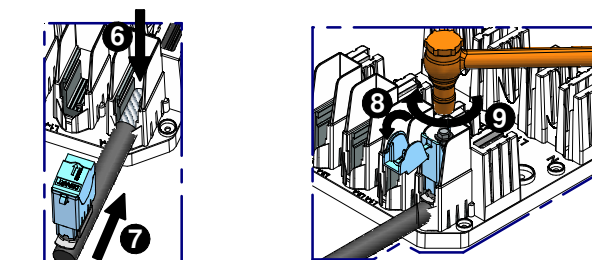

5 - POSE DES BOITIERS DE PROTECTION ET D'EPANOUISSEMENT OU DES TIROIRS

- 1 Mettre en place un boîtier de protection systématiquement sur chaque entrée et sortie de câble ou remettre en place les tiroirs préparés si un autre produit est contigu.

Effectuer les découpes d'entrée au plus près des câbles pour assurer un indice de protection conforme.

- 2 Fixer les boîtiers de protection sur le support.

Se référer à la notice de montage du boîtier de protection.

